JA SOLAR
晶 澳 太 阳 能

光伏组件夹具
安装示意手册

PV MODULE CLAMP
INSTALLATION SCHEMATIC MANUAL

JA-20240115

注意事项 / NOTE

组件需要用金属夹具固定在支架上。推荐使用如下条件的夹具，或者经过组件系统安装商认可的夹具：
Modules should be attached on a supporting structure rail by metal clamps. It is recommended to use the clamps under the following condition or approved by system installation:

≥50mm

夹具宽度≥50mm
The width of the clamp is no less than 50mm.

≥3mm

夹具壁厚≥3mm
The wall thickness of the clamp is no less than 3mm.

M8

螺栓：M8
The type of bolt is M8.

18N·m ~ 24N·m

螺丝拧紧的扭力矩大小范围：18N·m到24N·m
The torque range of screw tightening is between 18N·m to 24N·m.

对于其它详细的组件安装信息，请参考晶澳组件标准安装手册或者直接与我们联系。
For other detailed module installation information, please refer to the JA Solar Module Standard Installation Manual or contact us.

涉及到任何变化，晶澳公司保留最终解释权。
JA reserves the right of final interpretation in relation to any changes.

JAM72D42 LB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR 晶 澳 太 阳 能

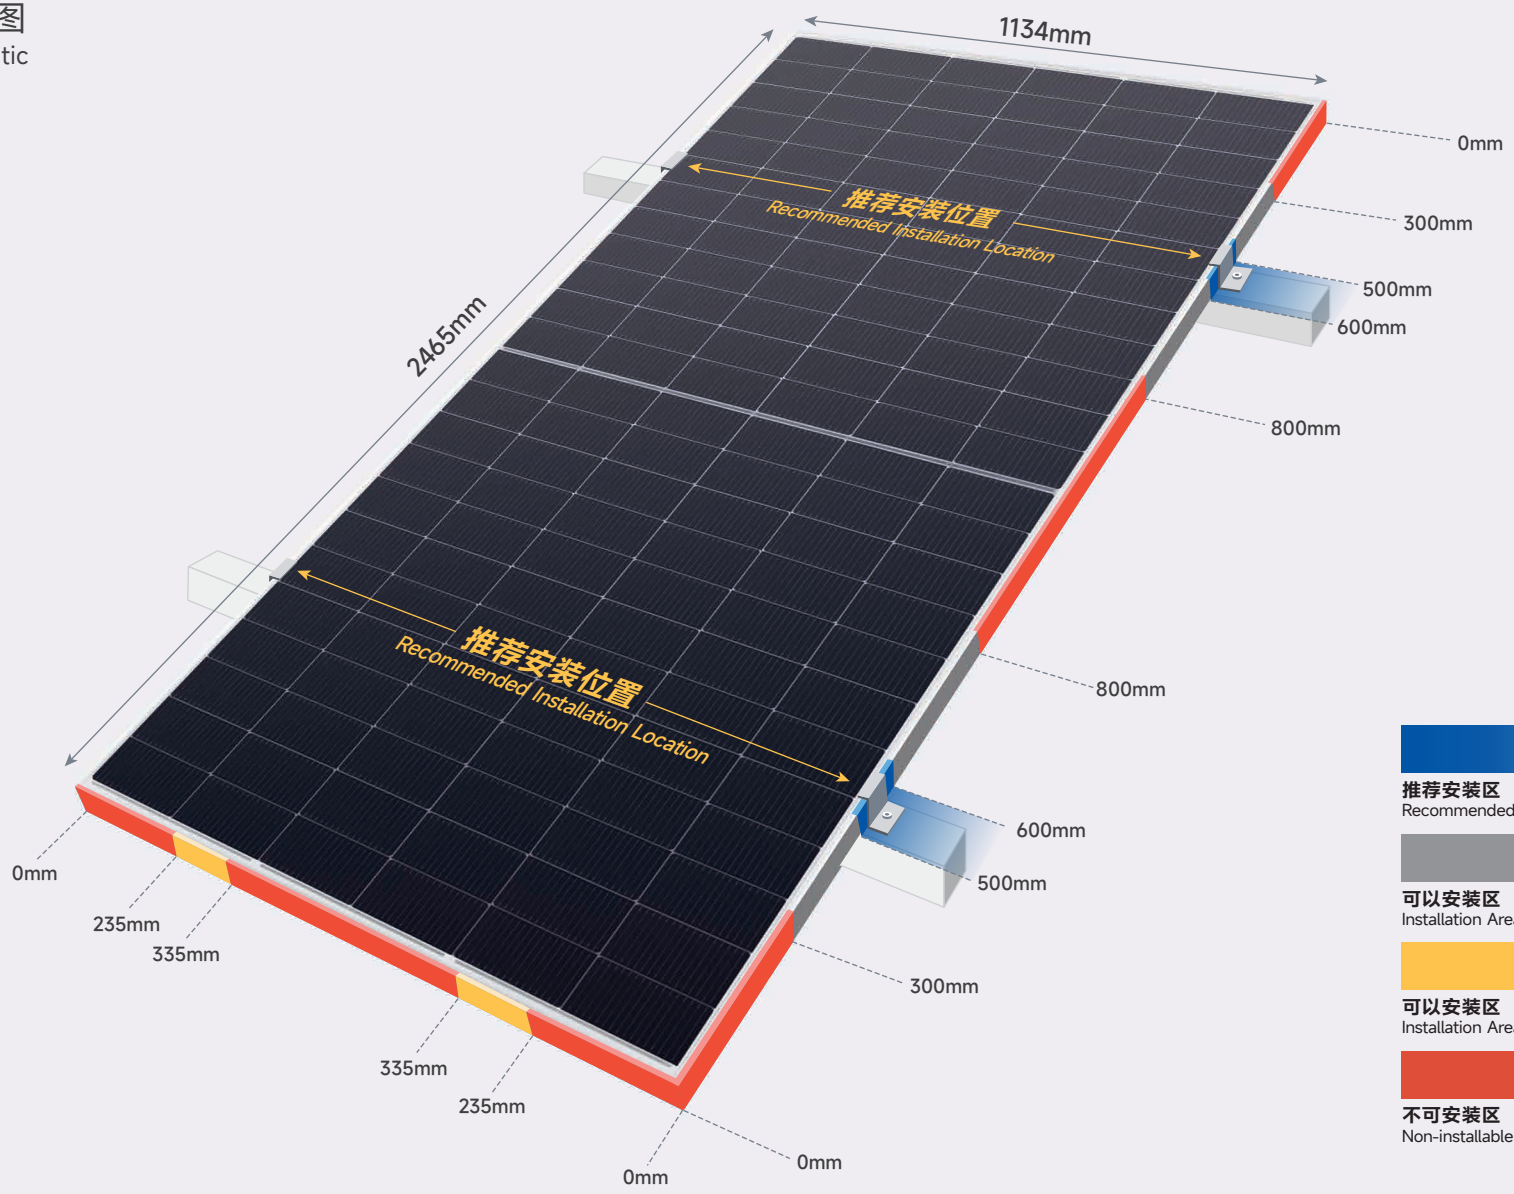

推荐安装区 **+5400/-2400Pa**
Recommended Installation Area

可以安装区 **+2400/-2400Pa**
Installation Area

可以安装区 **+1200/-1200Pa**
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JAM66D45 LB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR 晶 澳 太 阳 能

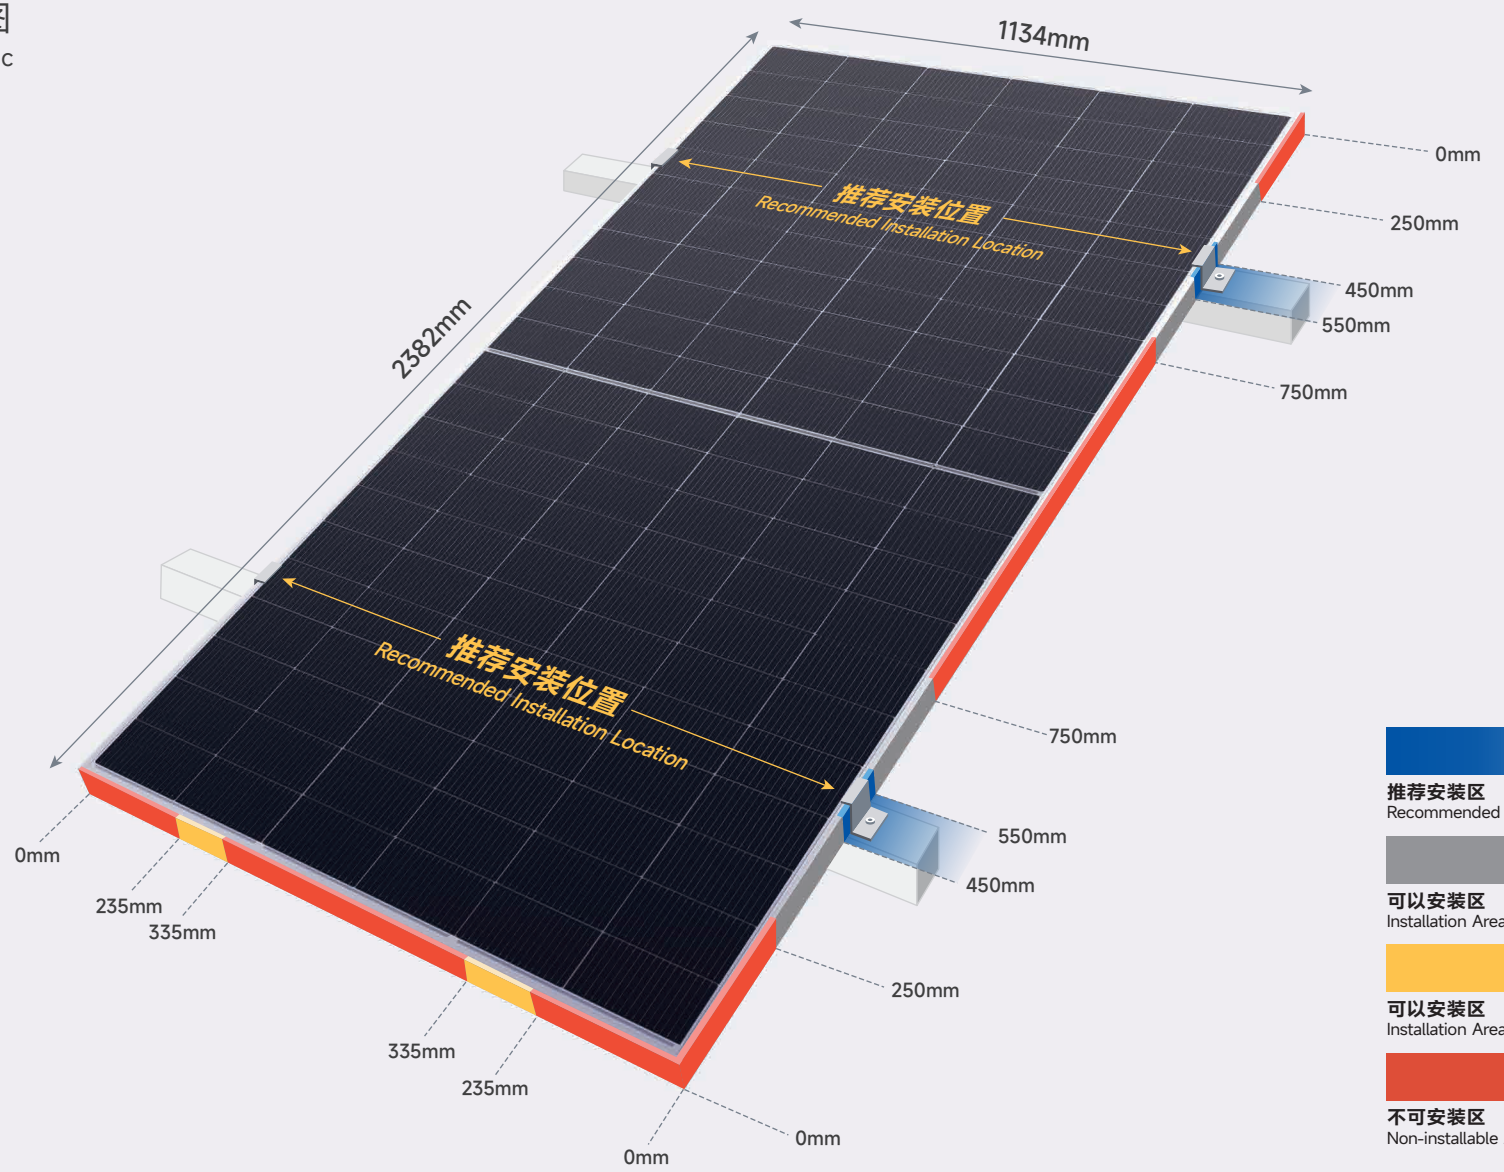

推荐安装区 +5400/-2400Pa
Recommended Installation Area

可以安装区 +2400/-2400Pa
Installation Area

可以安装区 +1200/-1200Pa
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JAM72D40 LB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR 晶 澳 太 阳 能

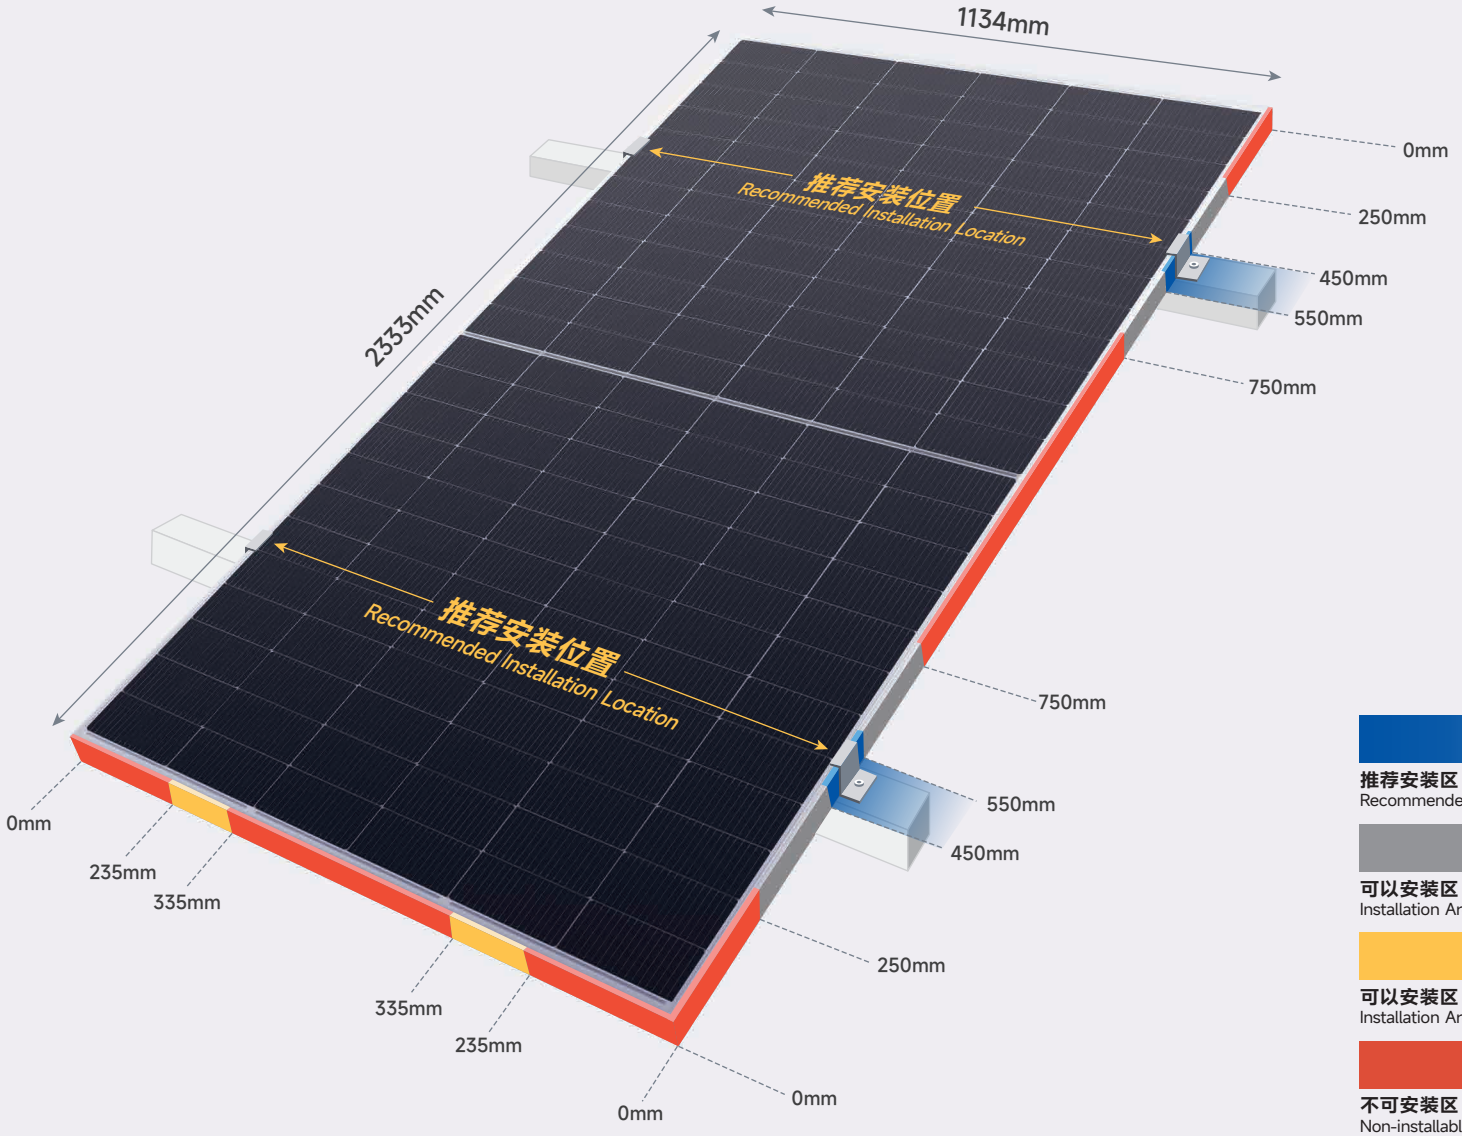

推荐安装区 Recommended Installation Area	**+5400/-2400Pa**
可以安装区 Installation Area	**+2400/-2400Pa**
可以安装区 Installation Area	**+1200/-1200Pa**
不可安装区 Non-installable Area	

JAM66D42 MB

组件夹具安装区域示意图
Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR
晶 澳 太 阳 能

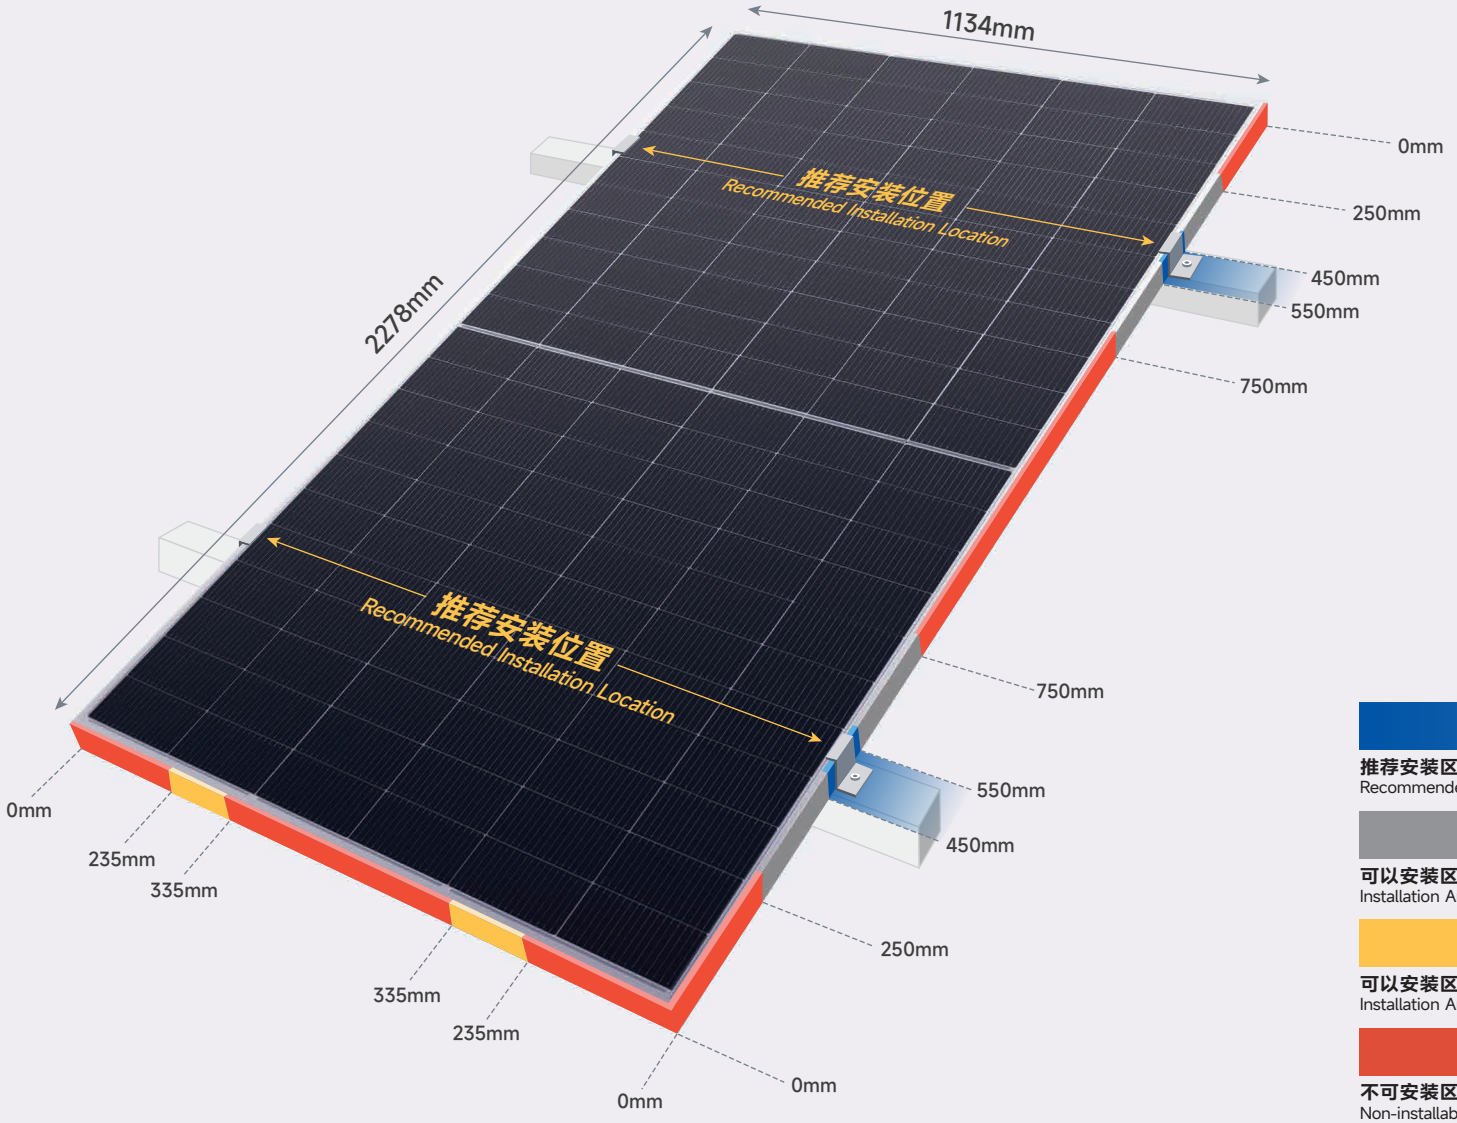

推荐安装区 Recommended Installation Area	**+5400/-2400Pa**
可以安装区 Installation Area	**+3600/-2400Pa**
可以安装区 Installation Area	**+1200/-1200Pa**
不可安装区 Non-installable Area	

JAM72D40 GB/MB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR 晶 澳 太 阳 能

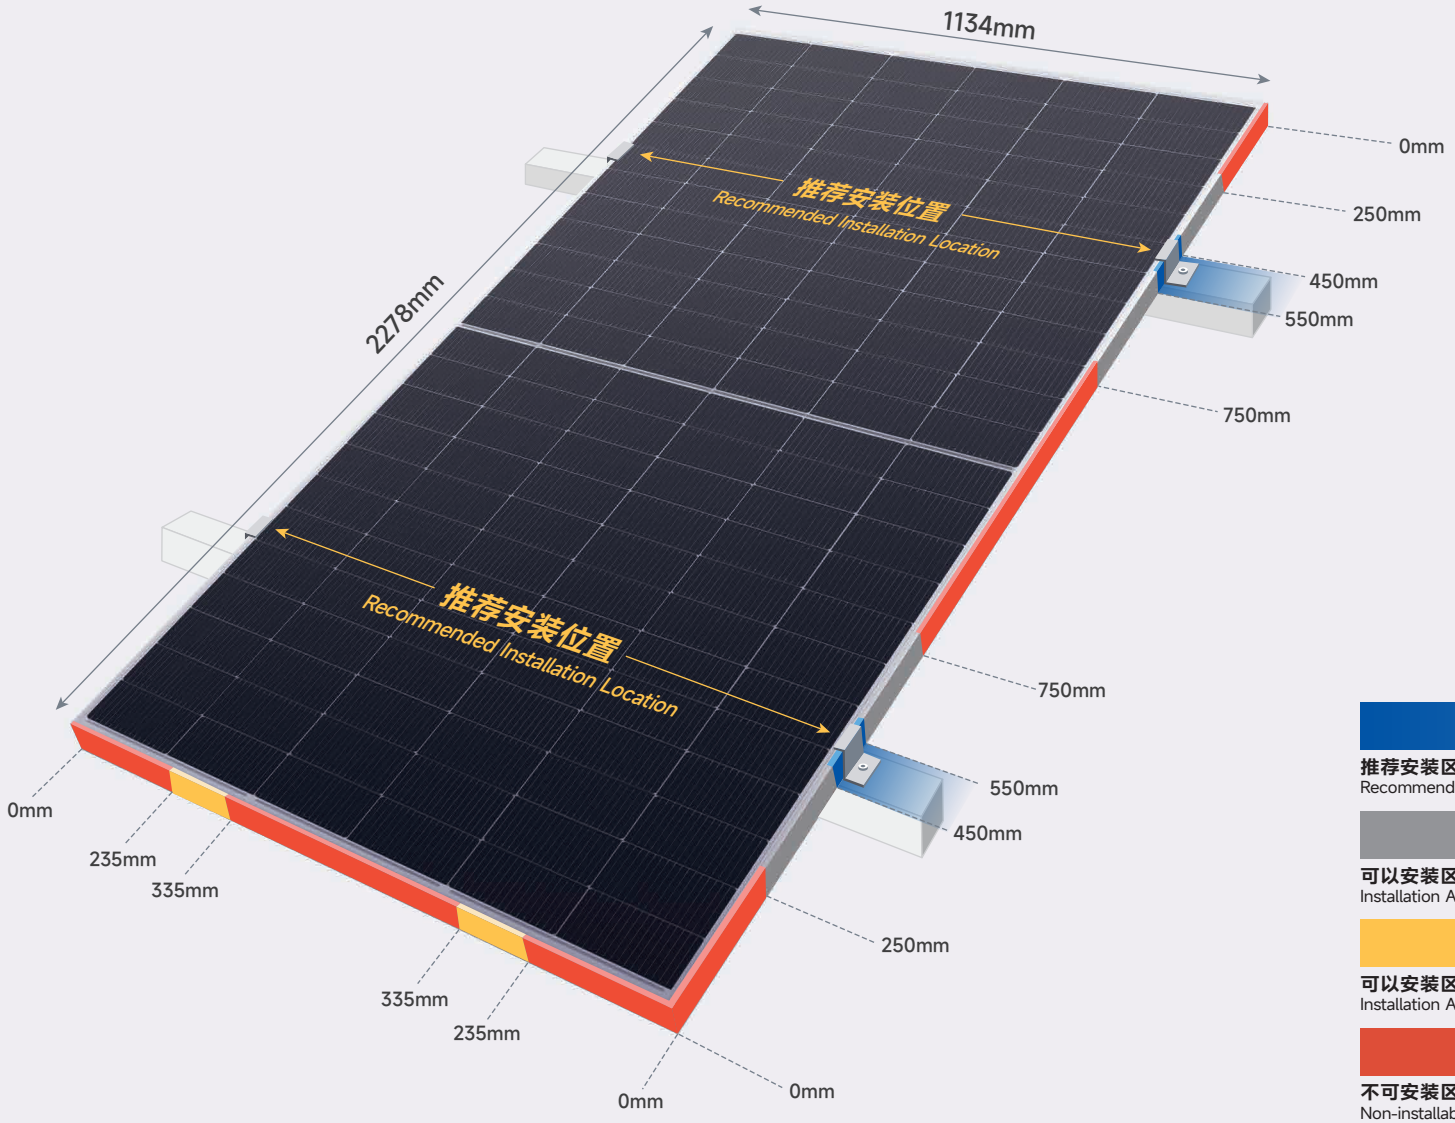

推荐安装区 +5400/-2400Pa
Recommended Installation Area

可以安装区 +3600/-2400Pa
Installation Area

可以安装区 +1200/-1200Pa
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JAM54D40 LB/JAM54D41 LB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

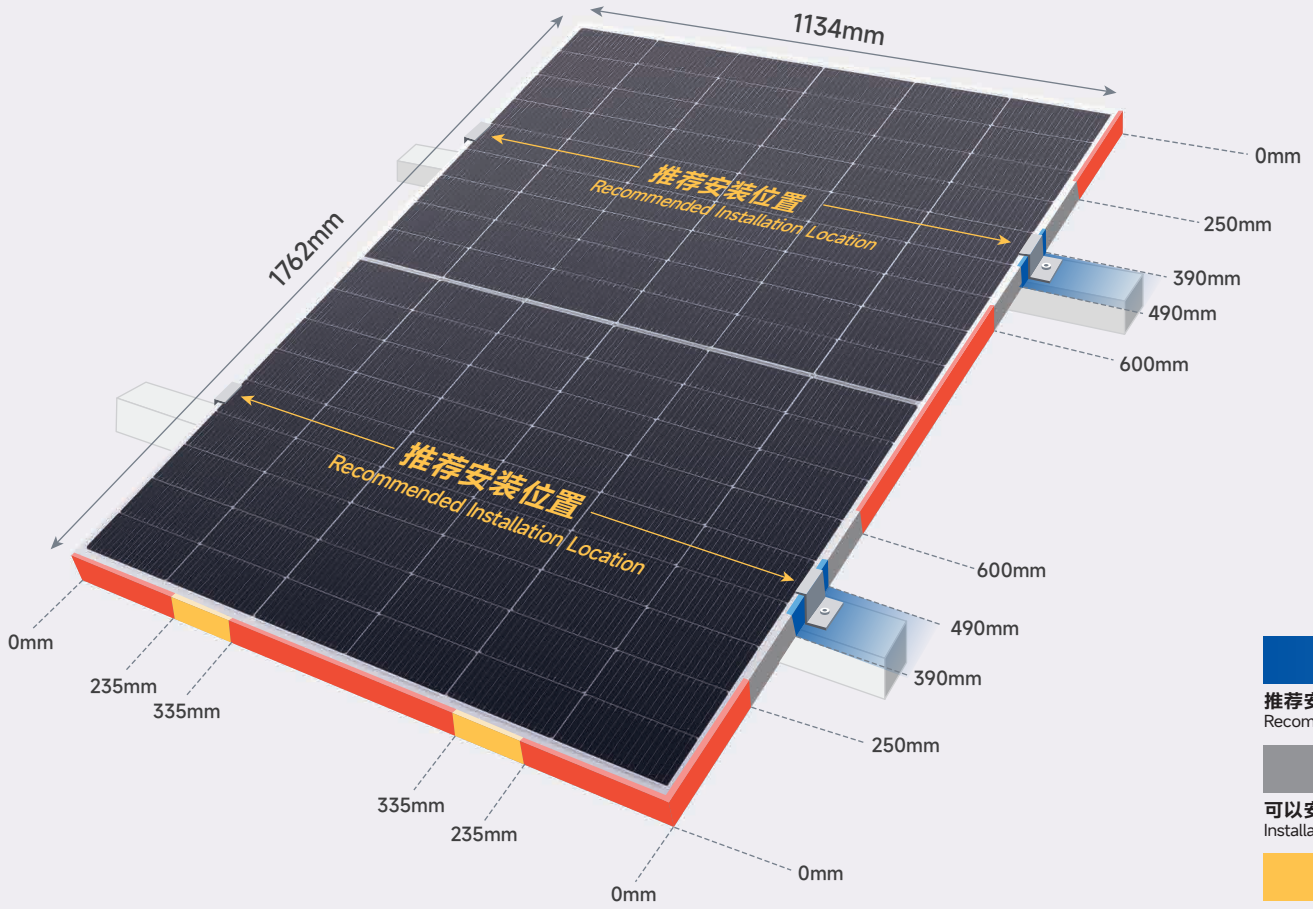

推荐安装区 +5400/-2400Pa
Recommended Installation Area

可以安装区 +3600/-2400Pa
Installation Area

可以安装区 +1600/-1600Pa
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JAM72D30 LB

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

JA SOLAR 晶澳太阳能

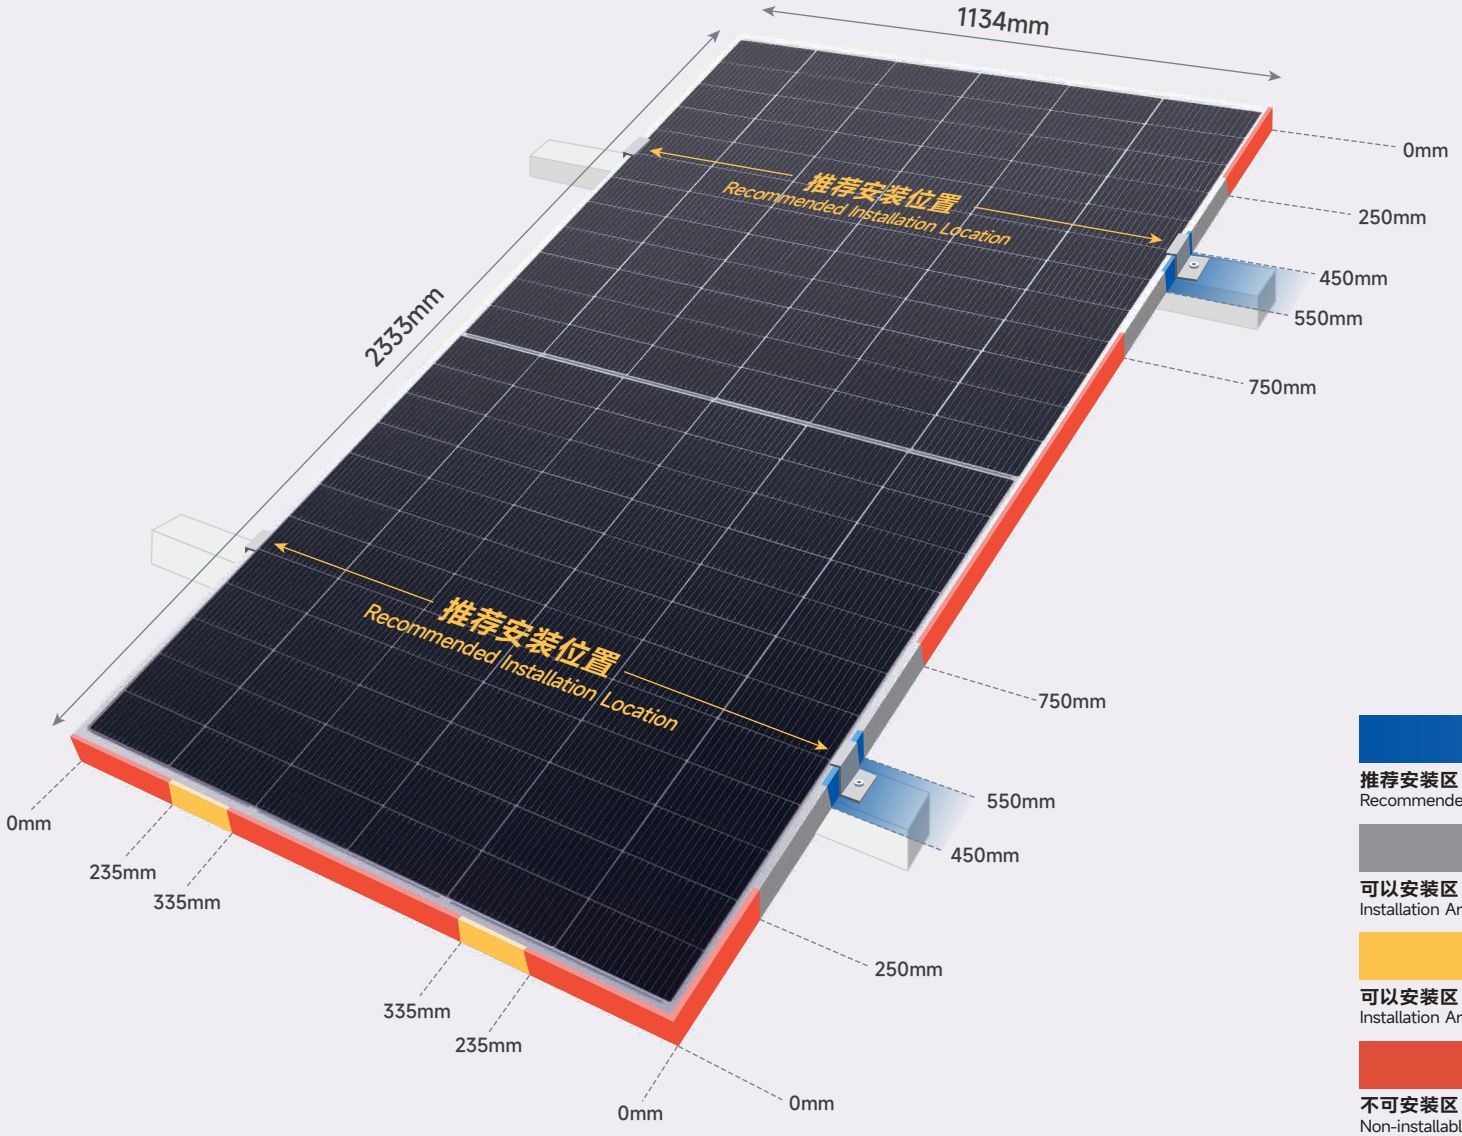

推荐安装区 Recommended Installation Area	+5400/-2400Pa
可以安装区 Installation Area	+3600/-2400Pa
可以安装区 Installation Area	+1200/-1200Pa
不可安装区 Non-installable Area	

JAM54S30 MR-GR/JAM54S31 MR-GR

JA SOLAR
晶 澳 太 阳 能

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

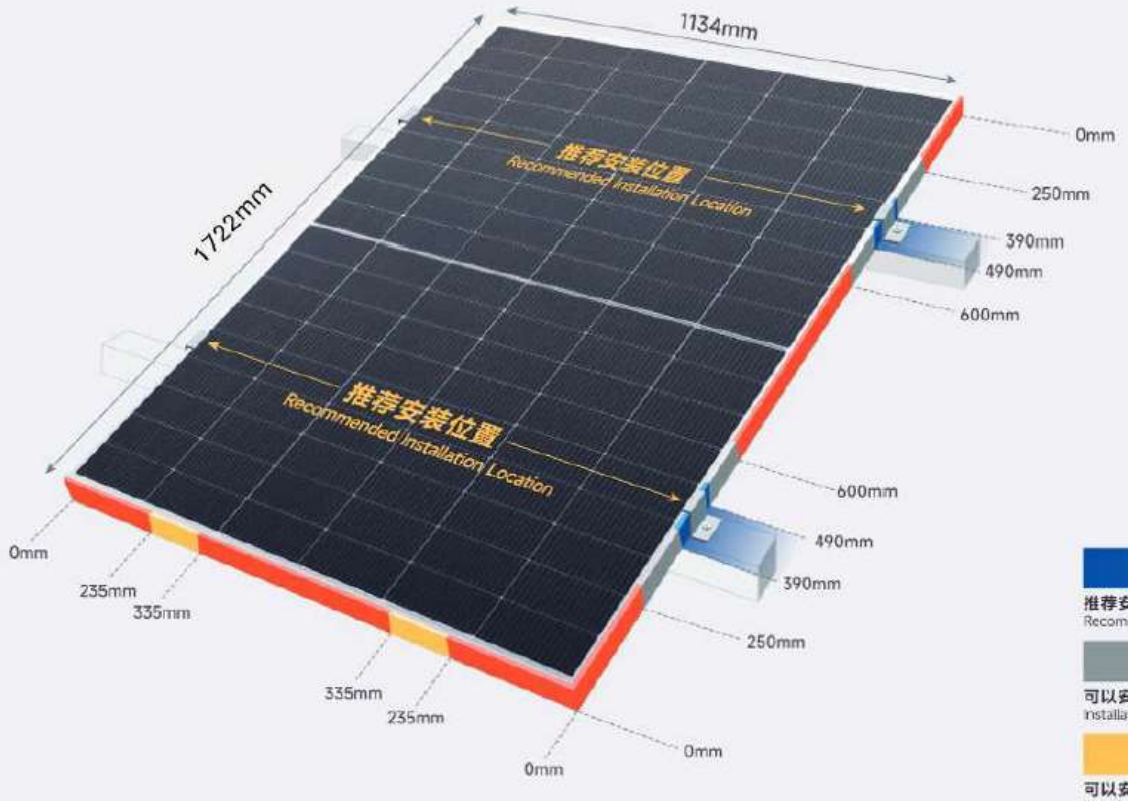

推荐安装区 +5400/-2400Pa
Recommended Installation Area

可以安装区 +3600/-2400Pa
Installation Area

可以安装区 +1600/-1600Pa
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JAM72S30 LR

组件夹具安装区域示意图

Clamp Installation Area Schematic

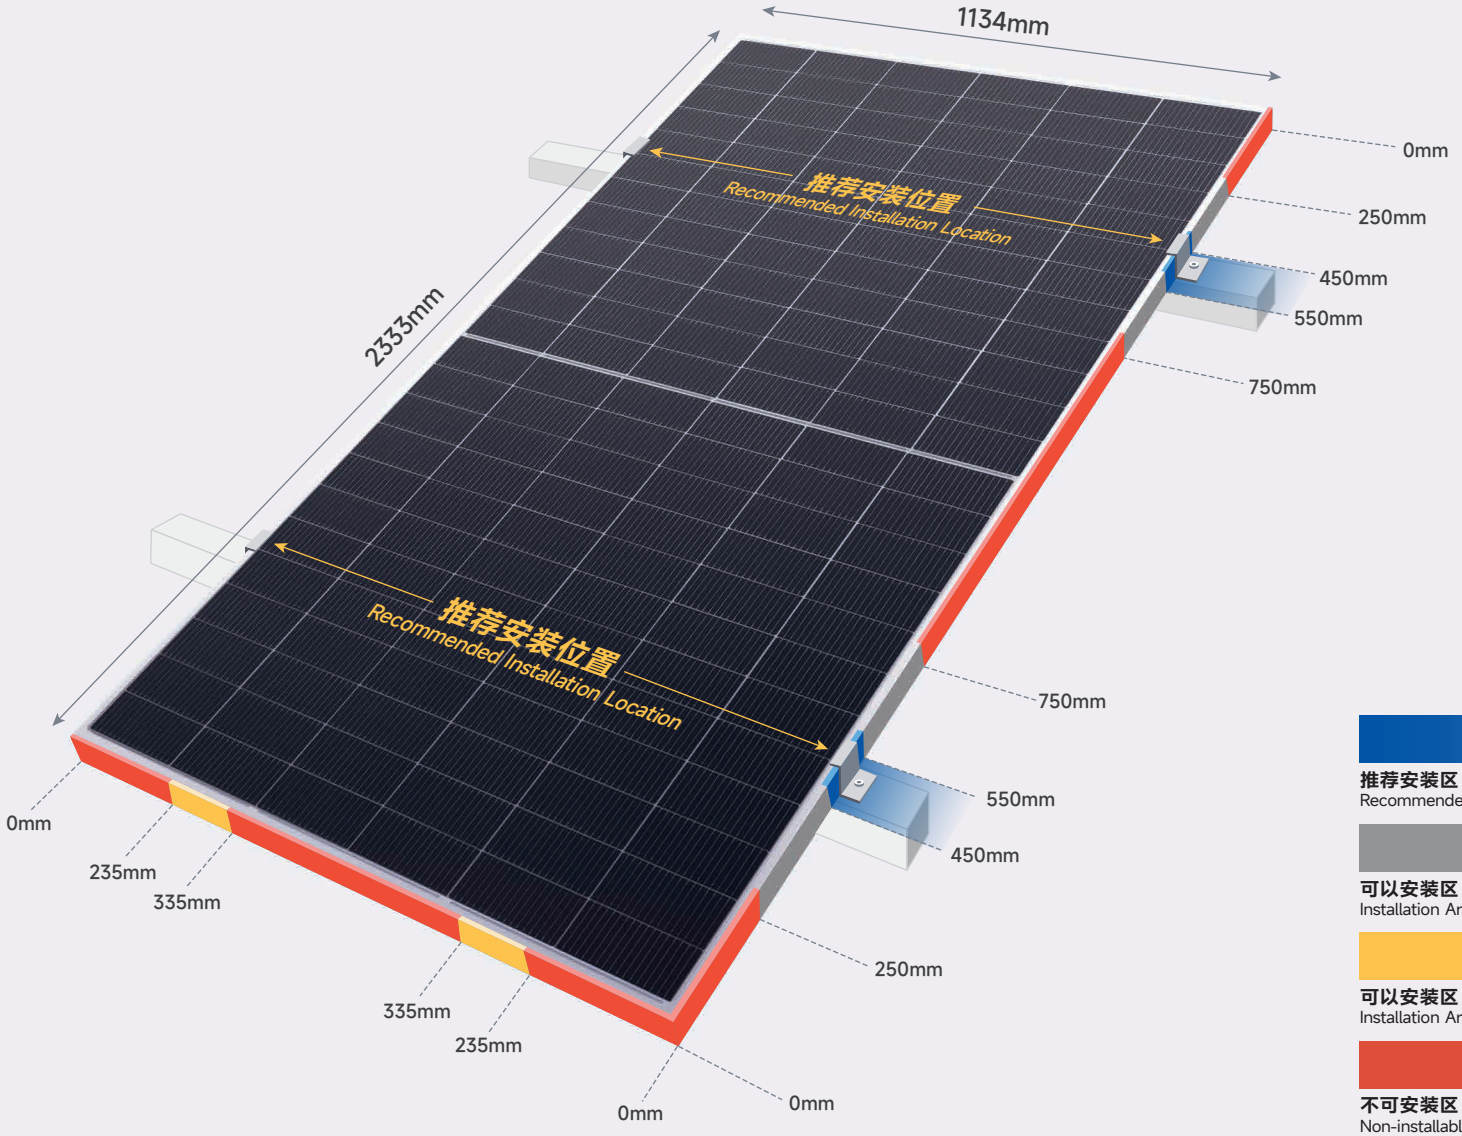

推荐安装区 +5400/-2400Pa
Recommended Installation Area

可以安装区 +3600/-2400Pa
Installation Area

可以安装区 +1200/-1200Pa
Installation Area

不可安装区
Non-installable Area

JA SOLAR
晶 澳 太 阳 能

晶澳太阳能科技股份有限公司
JA Solar Technology Co., Ltd.

北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼
Building 8, Noble Center, East Auto Museum Road, Fengtai District, Beijing, China
电话/Tel：+86 10 6361 1888 传真/Fax：+86 10 6361 1999
邮箱/Email：sales@jasolar.com marketing@jasolar.com

晶澳公众号